

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 012/2025

De: José P. - Fisc. Civil 2

Para: Fisc. Civil 2 - Fiscalização Eng. Civil 2 (José Carlos)

Data: 01/12/2025 às 08:49:11

Setores envolvidos:

Fisc. Civil 2, CDTO

Termo de Não Conformidades -Raul Soares - SAA/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raul Soares

Endereço: Rua Camilo de Moura, 425 – Centro – CEP 35.350-000 - Raul Soares

Telefone: (33) 3351-1038

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Raul Soares, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de março de 2025 estão detalhados nesse relatório. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Anderson da Silva Galdino

Cargo: Coordenador de Fiscalização

Nome: José Carlos de Araujo Pires

Cargo: Analista de Fiscalização

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

José Carlos de Araujo Pires

Analista Ambiental

Engenheiro Civil

CREA-MG: 052.296/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

Planilha_TNC_Ato_Oficial_pdf.pdf



Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F35-3067	Raul Soares MG	1	Ausência de ouvidoria do prestador	LEI Nº 13460/2017	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F35-3068	Raul Soares MG	2	Ausência de contrato de prestação de serviços	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F35-3072	Raul Soares MG	3	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F37-3073	Raul Soares MG	4	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Santana do Tabuleiro	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Novo - Santana do Tabuleiro	Grupo 3 - Grave	210
F37-3074	Raul Soares MG	5	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Santana do Tabuleiro	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Novo - Santana do Tabuleiro	Grupo 2 - Média	360
F37-3075	Raul Soares MG	6	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Santana do Tabuleiro	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Novo - Santana do Tabuleiro	Grupo 2 - Média	360
F37-3076	Raul Soares MG	7	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Santana do Tabuleiro	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Antiga - Santana Tabuleiro	Grupo 2 - Média	360
F37-3077	Raul Soares MG	8	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Bicuíba	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bicuíba	Grupo 3 - Grave	300
F37-3078	Raul Soares MG	9	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Bicuíba	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bicuíba	Grupo 2 - Média	210
F37-3079	Raul Soares MG	10	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vermelho Velho	Captação Subterrânea	Captação subterrânea Vermelho Velho	Grupo 3 - Grave	300
F37-3080	Raul Soares MG	11	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Vermelho Velho	Captação Subterrânea	Captação subterrânea Vermelho Velho	Grupo 2 - Média	360
F37-3081	Raul Soares MG	12	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Capitão Martins	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Capitão Martins	Grupo 3 - Grave	210
F37-3082	Raul Soares MG	13	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Capitão Martins	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Capitão Martins	Grupo 2 - Média	360



F37-3083	Raul Soares MG	14	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	São Vicente da Estrela	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Vicente da Estrela	Grupo 3 - Grave	210
F37-3084	Raul Soares MG	15	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	São Vicente da Estrela	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Vicente da Estrela	Grupo 2 - Média	360
F37-3085	Raul Soares MG	16	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	São Sebastião do Óculo	Captação Subterrânea	Captação subterrânea - São Sebastião do Óculo	Grupo 2 - Média	360
F37-3086	Raul Soares MG	17	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	São Sebastião do Óculo	Captação Subterrânea	Captação subterrânea - São Sebastião do Óculo	Grupo 2 - Média	210
F37-3087	Raul Soares MG	18	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Cornélio Alves	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cornélio Alves	Grupo 3 - Grave	300
F37-3088	Raul Soares MG	19	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Cornélio Alves	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cornélio Alves	Grupo 2 - Média	210
F37-3089	Raul Soares MG	20	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Santana do Tabuleiro	Reservação	Reservatório Santana do Tabuleiro	Grupo 2 - Média	360
F37-3090	Raul Soares MG	21	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Santana do Tabuleiro	Reservação	Reservatório Santana do Tabuleiro	Grupo 2 - Média	90
F37-3092	Raul Soares MG	22	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Santana do Tabuleiro	Reservação	Reservatório Santana do Tabuleiro	Grupo 3 - Grave	210
F37-3093	Raul Soares MG	23	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Santana do Tabuleiro	Reservação	Reservatório Santana do Tabuleiro	Grupo 2 - Média	360
F37-3094	Raul Soares MG	24	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Bicuíba	Reservação	Reservatório Bicuíba	Grupo 2 - Média	360
F37-3095	Raul Soares MG	25	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Bicuíba	Reservação	Reservatório Bicuíba	Grupo 2 - Média	360
F37-3096	Raul Soares MG	26	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bicuíba	Reservação	Reservatório Bicuíba	Grupo 2 - Média	90
F37-3098	Raul Soares MG	27	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Bicuíba	Reservação	Reservatório Bicuíba	Grupo 3 - Grave	210



F37-3099	Raul Soares MG	28	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Bicuíba	Reservação	Reservatório Bicuíba	Grupo 3 - Grave	210
F37-3100	Raul Soares MG	29	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Bicuíba	Reservação	Reservatório Bicuíba	Grupo 2 - Média	360
F37-3101	Raul Soares MG	30	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Alphaville	Grupo 2 - Média	360
F37-3102	Raul Soares MG	31	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Alphaville	Grupo 2 - Média	90
F37-3104	Raul Soares MG	32	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alphaville	Grupo 2 - Média	360
F37-3106	Raul Soares MG	33	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alphaville	Grupo 3 - Grave	210
F37-3107	Raul Soares MG	34	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alphaville	Grupo 3 - Grave	330
F37-3108	Raul Soares MG	35	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alphaville	Grupo 2 - Média	360
F37-3109	Raul Soares MG	36	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alphaville	Grupo 2 - Média	360
F37-3110	Raul Soares MG	37	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório CEMIG	Grupo 2 - Média	300
F37-3111	Raul Soares MG	38	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório CEMIG	Grupo 2 - Média	90
F37-3113	Raul Soares MG	39	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório CEMIG	Grupo 2 - Média	360
F37-3115	Raul Soares MG	40	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório CEMIG	Grupo 3 - Grave	210
F37-3116	Raul Soares MG	41	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório CEMIG	Grupo 2 - Média	360
F37-3117	Raul Soares MG	42	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório CEMIG	Grupo 2 - Média	360
F37-3118	Raul Soares MG	43	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório CEMIG	Grupo 2 - Média	360
F37-3120	Raul Soares MG	44	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vermelho Velho	Reservação	Reservatório Vermelho Velho	Grupo 2 - Média	360

F37-3121	Raul Soares MG	45	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vermelho Velho	Reservação	Reservatório Vermelho Velho	Grupo 2 - Média	90
F37-3122	Raul Soares MG	46	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Vermelho Velho	Reservação	Reservatório Vermelho Velho	Grupo 2 - Média	360
F37-3124	Raul Soares MG	47	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA Circular e Retangular Interligado	Grupo 2 - Média	360
F37-3125	Raul Soares MG	48	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório ETA Circular e Retangular Interligado	Grupo 2 - Média	90
F37-3128	Raul Soares MG	49	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bom Pastor	Grupo 2 - Média	360
F37-3129	Raul Soares MG	50	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bom Pastor	Grupo 2 - Média	90
F37-3131	Raul Soares MG	51	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bom Pastor	Grupo 2 - Média	360
F37-3133	Raul Soares MG	52	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Elevado	Grupo 2 - Média	360
F37-3134	Raul Soares MG	53	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Elevado	Grupo 2 - Média	90
F37-3135	Raul Soares MG	54	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Elevado	Grupo 2 - Média	360
F37-3136	Raul Soares MG	55	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Elevado	Grupo 3 - Grave	210
F37-3137	Raul Soares MG	56	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Elevado	Grupo 2 - Média	360
F37-3138	Raul Soares MG	57	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Elevado	Grupo 2 - Média	360
F37-3139	Raul Soares MG	58	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Elevado	Grupo 2 - Média	360
F37-3140	Raul Soares MG	59	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Novos Tempos I	Grupo 2 - Média	360

F37-3141	Raul Soares MG	60	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Novos Tempos I	Grupo 2 - Média	90
F37-3142	Raul Soares MG	61	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Novos Tempos I	Grupo 2 - Média	360
F37-3144	Raul Soares MG	62	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Novos Tempos I	Grupo 3 - Grave	210
F37-3145	Raul Soares MG	63	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Novos Tempos I	Grupo 2 - Média	360
F37-3146	Raul Soares MG	64	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Novos Tempos I	Grupo 2 - Média	360
F37-3147	Raul Soares MG	65	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Lavagem de Filtros	Grupo 2 - Média	360
F37-3148	Raul Soares MG	66	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Lavagem de Filtros	Grupo 2 - Média	90
F37-3150	Raul Soares MG	67	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Lavagem de Filtros	Grupo 2 - Média	360
F37-3152	Raul Soares MG	68	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Lavagem de Filtros	Grupo 2 - Média	360
F37-3153	Raul Soares MG	69	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Lavagem de Filtros	Grupo 3 - Grave	210
F37-3154	Raul Soares MG	70	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA - Lavagem de Filtros	Grupo 2 - Média	360
F37-3155	Raul Soares MG	71	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela I	Grupo 2 - Média	360
F37-3156	Raul Soares MG	72	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela I	Grupo 2 - Média	90
F37-3159	Raul Soares MG	73	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela I	Grupo 2 - Média	360
F37-3160	Raul Soares MG	74	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela I	Grupo 2 - Média	360
F37-3161	Raul Soares MG	75	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela II	Grupo 2 - Média	360
F37-3162	Raul Soares MG	76	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela II	Grupo 2 - Média	90



F37-3163	Raul Soares MG	77	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela II	Grupo 2 - Média	360
F37-3165	Raul Soares MG	78	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela II	Grupo 3 - Grave	210
F37-3166	Raul Soares MG	79	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela II	Grupo 2 - Média	360
F37-3167	Raul Soares MG	80	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela II	Grupo 3 - Grave	330
F37-3168	Raul Soares MG	81	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Vicente da Estrela	Reservação	Reservatório São Vicente da Estrela II	Grupo 2 - Média	360
F37-3171	Raul Soares MG	82	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Cornélio Alves	Reservação	Reservação - Cornélio Alves	Grupo 2 - Média	360
F37-3172	Raul Soares MG	83	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Cornélio Alves	Reservação	Reservação - Cornélio Alves	Grupo 2 - Média	360
F37-3173	Raul Soares MG	84	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Cornélio Alves	Reservação	Reservação - Cornélio Alves	Grupo 2 - Média	90
F37-3175	Raul Soares MG	85	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Cornélio Alves	Reservação	Reservação - Cornélio Alves	Grupo 2 - Média	360
F37-3176	Raul Soares MG	86	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Cornélio Alves	Reservação	Reservação - Cornélio Alves	Grupo 2 - Média	360
F37-3177	Raul Soares MG	87	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Óculo	Reservação	Reservatório São Sebastião do Óculo	Grupo 2 - Média	360
F37-3178	Raul Soares MG	88	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Sebastião do Óculo	Reservação	Reservatório São Sebastião do Óculo	Grupo 2 - Média	90
F37-3180	Raul Soares MG	89	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	São Sebastião do Óculo	Reservação	Reservatório São Sebastião do Óculo	Grupo 3 - Grave	210
F37-3181	Raul Soares MG	90	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	São Sebastião do Óculo	Reservação	Reservatório São Sebastião do Óculo	Grupo 2 - Média	360
F37-3182	Raul Soares MG	91	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	São Sebastião do Óculo	Reservação	Reservatório São Sebastião do Óculo	Grupo 3 - Grave	330



F37-3183	Raul Soares MG	92	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	São Sebastião do Oculo	Reservação	Reservatório São Sebastião do Óculo	Grupo 2 - Média	360
F37-3184	Raul Soares MG	93	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Sebastião do Oculo	Reservação	Reservatório São Sebastião do Óculo	Grupo 2 - Média	360
F37-3185	Raul Soares MG	94	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Central Park	Grupo 2 - Média	360
F37-3186	Raul Soares MG	95	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Central Park	Grupo 2 - Média	90
F37-3187	Raul Soares MG	96	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Central Park	Grupo 2 - Média	360
F37-3189	Raul Soares MG	97	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatorio de sucção da EEAT de Bom Pastor	Grupo 2 - Média	300
F37-3190	Raul Soares MG	98	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatorio de sucção da EEAT de Bom Pastor	Grupo 2 - Média	90
F37-3191	Raul Soares MG	99	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatorio de sucção da EEAT de Bom Pastor	Grupo 2 - Média	360
F37-3195	Raul Soares MG	100	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatorio de sucção da EEAT de Bom Pastor	Grupo 2 - Média	360
F37-3197	Raul Soares MG	101	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Capitão Martins	Reservação	Reservatório Capitão Martins - CORREÇÃO	Grupo 2 - Média	360
F37-3198	Raul Soares MG	102	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Capitão Martins	Reservação	Reservatório Capitão Martins - CORREÇÃO	Grupo 2 - Média	360
F37-3199	Raul Soares MG	103	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Capitão Martins	Reservação	Reservatório Capitão Martins - CORREÇÃO	Grupo 2 - Média	90
F37-3201	Raul Soares MG	104	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Capitão Martins	Reservação	Reservatório Capitão Martins - CORREÇÃO	Grupo 2 - Média	360
F37-3203	Raul Soares MG	105	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Capitão Martins	Reservação	Reservatório Capitão Martins - CORREÇÃO	Grupo 2 - Média	360

F37-3209	Raul Soares MG	106	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Matipó I	Grupo 2 - Média	360
F37-3211	Raul Soares MG	107	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Matipó I	Grupo 2 - Média	360
F37-3212	Raul Soares MG	108	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Matipó II	Grupo 2 - Média	300
F37-3213	Raul Soares MG	109	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Matipó II	Grupo 2 - Média	360
F37-3214	Raul Soares MG	110	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de água tratada ETA	Grupo 2 - Média	300
F37-3215	Raul Soares MG	111	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de água tratada ETA	Grupo 2 - Média	360
F37-3216	Raul Soares MG	112	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de água tratada ETA	Grupo 2 - Média	360
F37-3217	Raul Soares MG	113	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Alphaville	Grupo 2 - Média	360
F37-3218	Raul Soares MG	114	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Alphaville	Grupo 2 - Média	210
F37-3219	Raul Soares MG	115	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Alphaville	Grupo 2 - Média	210
F37-3220	Raul Soares MG	116	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Rua B	Grupo 2 - Média	300
F37-3221	Raul Soares MG	117	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Rua B	Grupo 2 - Média	360
F37-3222	Raul Soares MG	118	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Rua B	Grupo 2 - Média	360



F37-3223	Raul Soares MG	119	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Rua B	Grupo 2 - Média	360
F37-3224	Raul Soares MG	120	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Rua B	Grupo 2 - Média	210
F37-3225	Raul Soares MG	121	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Novos Tempos	Grupo 2 - Média	300
F37-3226	Raul Soares MG	122	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Novos Tempos	Grupo 2 - Média	360
F37-3227	Raul Soares MG	123	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Novos Tempos	Grupo 2 - Média	360
F37-3228	Raul Soares MG	124	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Novos Tempos	Grupo 2 - Média	360
F37-3229	Raul Soares MG	125	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Novos Tempos	Grupo 2 - Média	240
F37-3230	Raul Soares MG	126	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Novos Tempos	Grupo 2 - Média	210
F37-3231	Raul Soares MG	127	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Bom Pastor	Grupo 2 - Média	360
F37-3232	Raul Soares MG	128	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Bom Pastor	Grupo 2 - Média	360
F37-3233	Raul Soares MG	129	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Bom Pastor	Grupo 2 - Média	210

F37-3234	Raul Soares MG	130	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	São Vicente da Estrela	Estação Elevatória de Água	EEAT São Vicente da Estrela	Grupo 2 - Média	360
F37-3235	Raul Soares MG	131	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	São Vicente da Estrela	Estação Elevatória de Água	EEAT São Vicente da Estrela	Grupo 2 - Média	360
F37-3236	Raul Soares MG	132	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Vila Parente	Grupo 2 - Média	360
F37-3237	Raul Soares MG	133	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Vila Parente	Grupo 2 - Média	360
F37-3238	Raul Soares MG	134	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Vila Parente	Grupo 2 - Média	360
F37-3240	Raul Soares MG	135	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Vila Parente	Grupo 2 - Média	210
F37-3241	Raul Soares MG	136	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA - Taça	Grupo 2 - Média	360
F37-3242	Raul Soares MG	137	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA - Taça	Grupo 2 - Média	210
F37-3244	Raul Soares MG	138	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA - Taça	Grupo 2 - Média	210
F37-3245	Raul Soares MG	139	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sítio Mangueira	Grupo 2 - Média	210
F37-3246	Raul Soares MG	140	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sítio Mangueira	Grupo 2 - Média	360
F37-3247	Raul Soares MG	141	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sítio Mangueira	Grupo 2 - Média	360
F37-3248	Raul Soares MG	142	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sítio Mangueira	Grupo 2 - Média	360

F37-3249	Raul Soares MG	143	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sítio Mangueira	Grupo 2 - Média	210
F37-3250	Raul Soares MG	144	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sítio Mangueira	Grupo 2 - Média	210
F37-3251	Raul Soares MG	145	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA - Central park	Grupo 2 - Média	300
F37-3252	Raul Soares MG	146	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA - Central park	Grupo 2 - Média	360
F37-3253	Raul Soares MG	147	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA - Central park	Grupo 2 - Média	360
F37-3254	Raul Soares MG	148	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA - Central park	Grupo 2 - Média	210
F37-3255	Raul Soares MG	149	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Sede	Grupo 2 - Média	210
F37-3258	Raul Soares MG	150	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Sede	Tratamento	ETA Sede	Grupo 2 - Média	210
F39-3261	Raul Soares MG	151	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Estação Elevatória de Esgoto - EEE Santa Rita	Grupo 2 - Média	300
F39-3262	Raul Soares MG	152	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Estação Elevatória de Esgoto - EEE Santa Rita	Grupo 2 - Média	360
F39-3264	Raul Soares MG	153	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Estação Elevatória de Esgoto - EEE Herculano Bento	Grupo 2 - Média	300



F39-3265	Raul Soares MG	154	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Estação Elevatória de Esgoto - EEE Herculano Bento	Grupo 2 - Média	360
F39-3266	Raul Soares MG	155	Ausência de dispositivo de remoção de sólidos grosseiros em condições adequadas de operação	NBR 12208/1992	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Estação Elevatória de Esgoto - EEE Herculano Bento	Grupo 3 - Grave	360
F37-4606	Raul Soares MG	156	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Bicuíba	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bicuíba	Grupo 2 - Média	360
F37-4609	Raul Soares MG	157	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Bicuíba	Reservação	Reservatório Bicuíba	Grupo 2 - Média	360
F37-4620	Raul Soares MG	158	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Capitão Martins	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Capitão Martins	Grupo 2 - Média	360
F37-4622	Raul Soares MG	159	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	São Vicente da Estrela	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Vicente da Estrela	Grupo 2 - Média	360
F37-4624	Raul Soares MG	160	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - Alphaville	Grupo 2 - Média	360
F37-4625	Raul Soares MG	161	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	São Sebastião do Óculo	Captação Subterrânea	Captação subterrânea - São Sebastião do Óculo	Grupo 3 - Grave	300
F37-4627	Raul Soares MG	162	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Cornélio Alves	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cornélio Alves	Grupo 2 - Média	360
F37-4735	Raul Soares MG	163	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	São Vicente da Estrela	Estação Elevatória de Água	EEAT São Vicente da Estrela	Grupo 2 - Média	210
F37-4737	Raul Soares MG	164	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sítio Mangueira	Grupo 2 - Média	360
F37-6920	Raul Soares MG	165	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bom Pastor	Grupo 2 - Média	360
F37-6929	Raul Soares MG	166	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Sede	Tratamento	ETA Sede	Grupo 3 - Grave	210

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON DA SILVA GADINHO e JOSE CARLOS DE ARAUJO PIRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/E4D2-9183-10D5-D9F5>



F37-6933	Raul Soares MG	167	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Capitão Martins	Análise da Qualidade da Água	Análise de água de Capitão Martins	Grupo 3 - Grave	180
----------	----------------	-----	---	----------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------	-----





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4D2-9183-10D5-D9F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 01/12/2025 10:17:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PIRES (CPF 404.XXX.XXX-53) em 01/12/2025 11:22:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/E4D2-9183-10D5-D9F5>